

CLBS-PS11

LOAD BREAK SWITCH

Bremensko ločilno stikalo TERETNA RASTAVNA SKLOPKA ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

Dual dimensions in/mm
Dimenzije in/mm
Размеры в in/mm

IS 543562

004661400 / 004661401 /
004661402 / 004661403 /
004661404


1 NO (F) + 1 NC (O)

Maxi : 2 pcs
Max : 2 bloka
Max : 2 блока
контактов

IS 543571

004661405 / 004661406


004661425

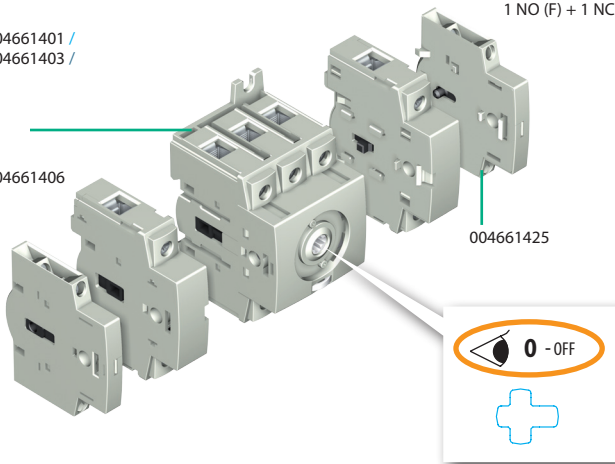

NO + NC
Type Za
Same polarity

NO + NC
Isti polovi

NO + NC
Двухсторонний
блок контактов



- * PRE-BREAK
- Predizklop
- Predisklop
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВ

Edition 03/12 - IS 543574-A / RECTO / S blanc offset quadri 80g/m²



Dual dimensions in/mm
Dimenzije in/mm
Размеры в in/mm

Use copper conductors only, 75°C or higher.
Uporaba bakrenih vodnikov, 75°C ali več.
Koristiti samo bakrene vodnike, 75°C ili više.
Используйте только медные проводники, с коэффициентом t=75°C или выше.

1 x 0,22 mm²
2 x 2,5 mm²
0,23 in / 6 mm

Stripping distance.
Odstranitev izolacije.
Veličina dijela za uklanjanje izolacije.
Отрезок снятия изоляции

Flat 5,5 pozidriv 1
Плоская 5,5
7.1 lb-in (8.8 lb-in Max)
Крестовая Pz1
0.8 Nm (1 Nm Max)

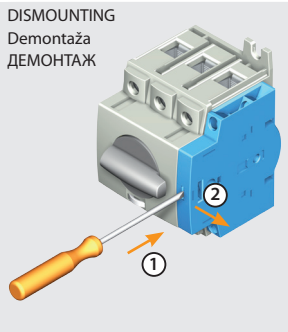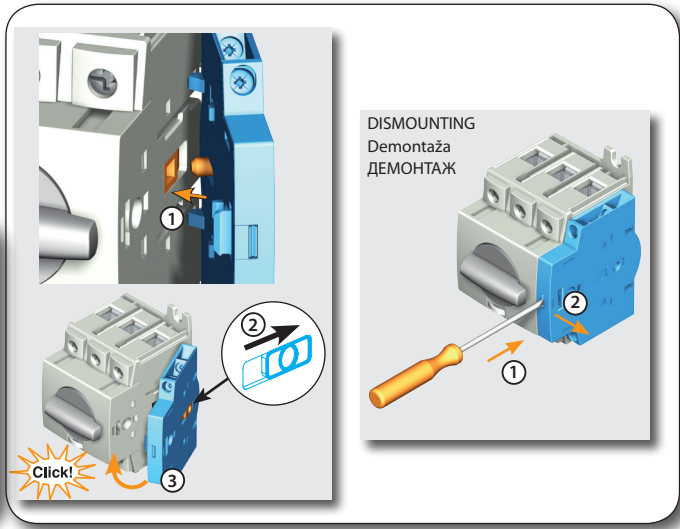

Max : 2 blocks Max: 2 bloka Max: 2 блока



: PRE-BREAK
Predizklop
Predisklop
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВ

: NO PRE-BREAK
Brez predizklopa
Bez predisklopa
НЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЫВА

CONFIGURATION Konfiguracija КОНФИГУРАЦИЯ

63-80A

100-125A

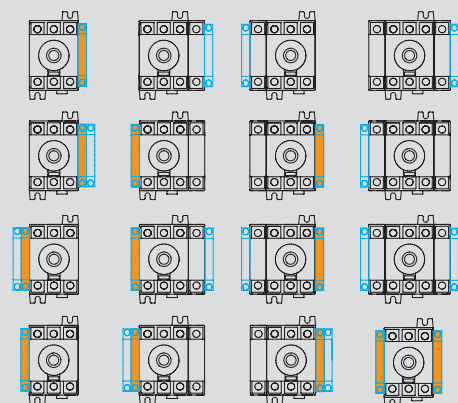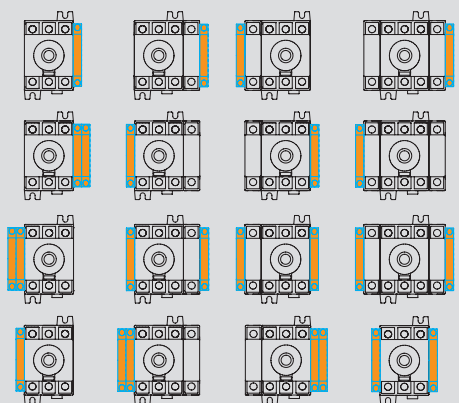

HAZARDOUS VOLTAGE. This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. To opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba. Pred postopkom montaže in vzdrževanjem naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti šele po zaključnem postopku. Z ustrežno napravo preverite odsotnost napajanja. Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju. **Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.**

ОПАСНО НАПРЯЖЕНИЕ. Ову опрему смјеje инсталирати и сервисирати само квалификовано електриčарско особље. Искључите свако напajање ове опреме прије рада на унутрашњем/ванском дијелу опреме. З уstreжноj направом проверите одсутност напajања. Намјестите све уређаје, врата и поклопце прије поновног укључења напajања. **Не придржавање ових мјера може резултирати смртним исходом или озбиљним повредима.**

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом. Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством. Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания. Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.

